



Calculating strength of stay  
Calcolo della forza dell'ammortizzatore  
Cálculo de la fuerza del compás  
Calcul de la force de l'amortisseur  
Cálculo da força do compasso  
Obliczenie siły podnośnika

FH = H x (Weight door + 2\* weight handle)  
FH = H x (Peso porta + 2\* peso maniglie)  
FH = H x (Peso puerta + 2\* peso tirador)  
FH = H x (Poids porte + 2\* poids poignée)  
FH = H x (Peso puerta + 2\* peso puxador)  
FH = H x (Waga drzwi + 2\* waga uchwytu)


	FH	H
MEDIUM	500-1.500	240-600
HIGH	960-2.350	

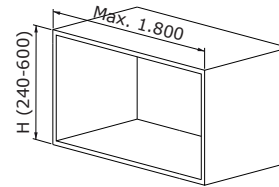


Door Assembly - wooden doors  
Assemblea porta - porte in legno  
Montaje de la puerta - puertas de madera  
Installation de la porte - portes en bois  
Montagem da porta - portas de madeira  
Montaż drzwi - drzwi drewniane

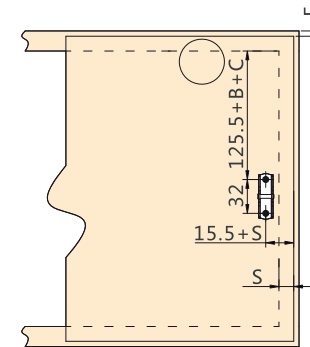

S: Overlay / Sormonto / Solape / Chevauchement / Sobreposição da ilharga / Przykrywanie  
F: Gap / Spazio vuoto / Hueco / Espace / Espaço / Przestrzeń

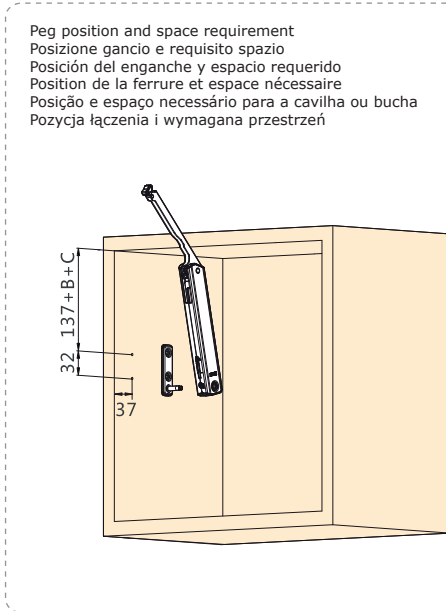


Peg position and space requirement  
Posizione gancio e requisito spazio  
Posición del enganche y espacio requerido  
Position de la ferrure et espace nécessaire  
Posição e espaço necessário para a cavilha ou bucha  
Pozycja łączenia i wymagana przestrzeń

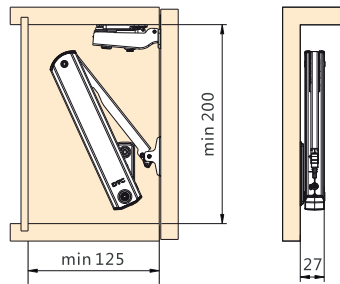

B	0mm	2mm	4mm	9mm	18mm
Mounting plate	H=0	H=2	H=4	H=9	H=18

C	0mm	9.5mm
Full overlay		Half overlay
Inset		


Cornice/crown moulding clearance  
Cornice/spaziatura della corona  
Cornisa/espacio libre para la cornisa  
Corniche/espace libre pour la corniche  
Rebordo/folga da peça  
Gzys/Wolna przestrzeń do gzymsu

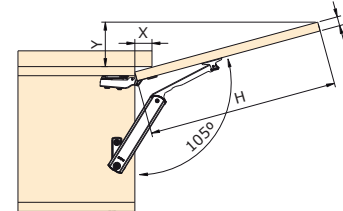


$$Y = (H - X) \times 0.3$$

e (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

Minimum gap  
Spazio minimo  
Hueco mínimo  
Espace minimum  
Espaço mínimo  
Minimalna przestrzeń

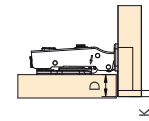


K(mm)	3	4	5	6	Mounting plate
D(mm)	15	16	17	18	H=0
	13	14	15	16	H=2
	11	12	13	14	H=4
	6	7	8	9	H=9

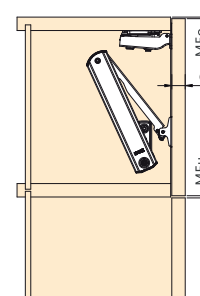


e (mm)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 MFo=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4 MFo=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5 MFo=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6 MFo=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

Assembly  
Montaggio  
Montaje  
Installation  
Montagem  
Montaz

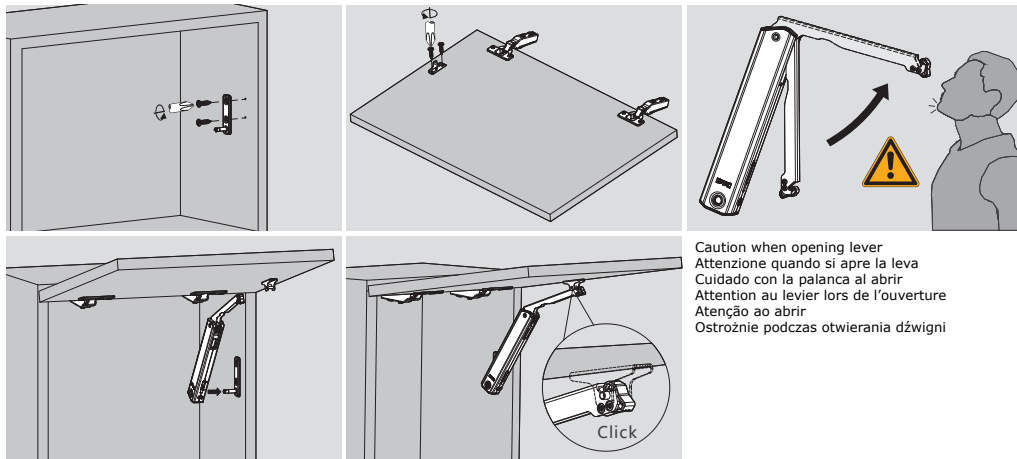


Caution when opening lever  
Attenzione quando si apre la leva  
Cuidado con la palanca al abrir  
Attention au levier lors de l'ouverture  
Atenção ao abrir  
Ostrożnie podczas otwierania dźwigni


Door position adjustment  
Regolazione della posizione della porta  
Ajuste de la posición de la puerta  
Réglage de la position de la porte  
Regulação ou afinação da posição da porta  
Regulacja pozycji drzwi

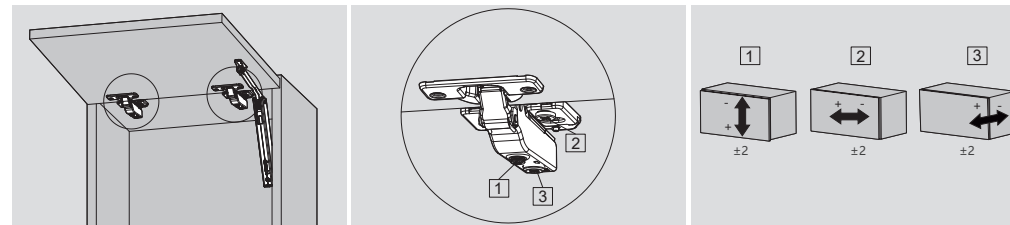

Hovering adjustment  
Regolazione di sfioramento  
Ajuste de apertura  
Réglage d'ouverture  
Regulação ou afinação de suspensão  
Regulacja otwarcia

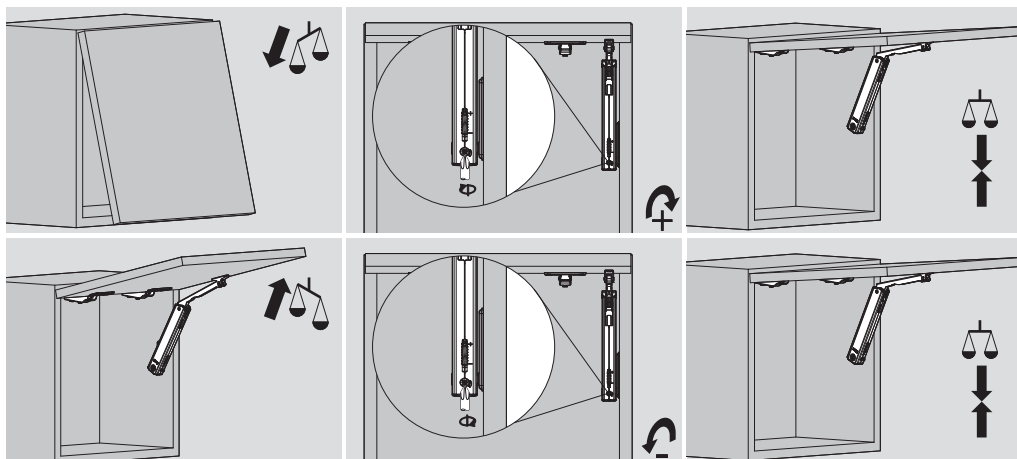

Removal  
Rimozione  
Retirada  
Démontage  
Remoção  
Demontaž

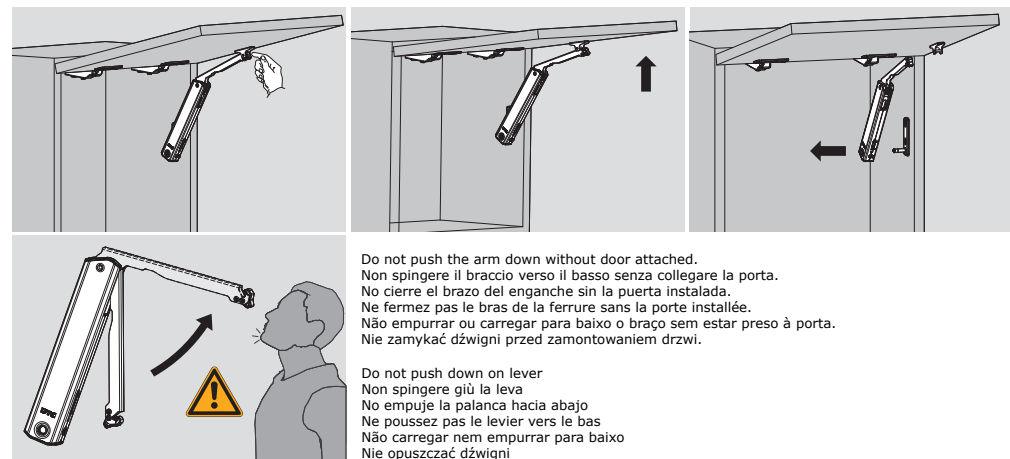

Do not push the arm down without door attached.  
Non spingere il braccio verso il basso senza collegare la porta.  
No cierre el brazo del enganche sin la puerta instalada.  
Ne fermez pas le bras de la ferrure sans la porte installée.  
Não empurrar ou carregar para baixo o braço sem estar preso à porta.  
Nie zamykać dźwigni przed zamontowaniem drzwi.

Do not push down on lever  
Non spingere giù la leva  
No empuje la palanca hacia abajo  
Ne poussez pas le levier vers le bas  
Não carregar nem empurrar para baixo  
Nie opuszczać dźwigni